

Zur Kenntnis genommen	Betriebs- leiter	Meister	Auftrags- Annehmer	Monteure		

TECHNISCHE MITTEILUNG

FORD-WERKE AG KÖLN · KUNDENDIENST



Kühlanlage 1
(4)

14. Juli 1965

Reparatur an der Wasserpumpe der V-Motoren

Bei der Reparatur der Wasserpumpe ist nach den Anweisungen des Werkstatthandbuches zu verfahren. Es kann nun sein, dass sich die Lagerbohrung im Wasserpumpengehäuse beim Ausdrücken des Wasserpumpenlagers aufweitet und das neue Lager dann keinen festen Sitz mehr hat.

Da das Auspressen des Lagers bei der Überholung der Wasserpumpe unumgänglich ist, muss in Fällen, in denen sich das Pumpengehäuse aufgeweitet hat, das neue Wasserpumpenlager mit dem Befestigungsmittel "LOCTITE-Lagerbefestiger" montiert werden. Hierbei handelt es sich um ein flüssiges Bindemittel, das zwischen eng-schliessenden Metallteilen zu einer zäh-harten Kunststoffolie erhärtet. Dieses Mittel wird in 50 ccm Flaschen von nachfolgenden Firmen geliefert:

Eugen Trost, 7 Stuttgart-Bad Cannstatt, Waiblinger Str 53, Tel 56 12 61 - 67

Willi Konczewski, 1 Berlin, Alt Moabit 63, Tel 39 67 47/48

Carl Wetherbach, 48 Bielefeld, Schillerstr 82, Tel 6 15 11/12/13

b. w.

Wilhelm F Fricke, 33 Braunschweig, Wendenstr 36, Tel 2 17 75/4 11 03

C Peicher KG, 46 Dortmund, Heilbronner Str 19 - 23, Tel 57 92 22

Walter Lippold, 2 Hamburg, Bundesstr 43, Tel 45 08 51/53

Erich Bonn GmbH, 675 Kaiserslautern, Altenwoogstr 31, Tel 37 03/77 43

Paul Wentzell, 35 Kassel, Ludwigstr 6, Tel (0561) 81 73

Hans Hess, 5 Köln, Bismarckstr 60, Tel 51 87 31